

# InSb 液相外延层内的两类层错

俞振中 马可军 金刚

(中国科学院上海技术物理研究所)

1982年7月9日收到

## 提 要

实验表明, InSb 液相外延层内存在着两类层错, 即哑铃状层错与杆状层错。对两类层错的形态, 结构与相互之间的作用进行了观察。分析表明, 哑铃状层错为本征型层错, 四周围以 Shockley 不全位错, 而杆状层错很可能为非本征型层错。最后对层错的形成机制进行了讨论。

如图 1 所示, 作者发现, 经 CP4 溶液腐蚀后, 在 InSb 液相外延层内存在着两类在形貌上截然不同的堆垛缺陷。根据其腐蚀图案, 可形象地将它们谓之哑铃状层错与杆状层错。哑铃状层错的蚀象通常呈  $\triangle$ 、 $\wedge$ , 一形三种几何图案, 蚀象较为浅细, 其两端总存在着两个与通常的位错坑形貌相似的腐蚀坑。杆状层错的蚀坑要比哑铃状层错短一些, 但其深度与宽度均远远超过前者。另外, 在杆状层错两端, 未发现附加的腐蚀坑。实验表明, 两类层错与  $\{111\}$  晶面的交线均沿  $\langle 110 \rangle$  晶向。逐层腐蚀证明, 两类层错面均为  $\{111\}$  晶面, 包围哑铃状层错的不全位错位错线的走向是沿  $\langle 110 \rangle$  晶向, 而杆状层错周界的不全位错位错线却无严格的走向。

图 2 表明了同类与异类两种层错之间相互作用的一些情况。实验表明, 对于哑铃状层错, 当两个层错面相遇时, 均不能相互越过而继续向前发展, 不管层错图形如何复杂, 在图形的每一点上(不论是否为交点)均只能存在两个分支, 整个图形可一笔画成。而对于杆状层错, 或当两类不同的层错相遇时, 能观察到具有三个分支的交点, 但未曾看到过有“ $\times$ ”形的交点。显然, 对于杆状层错或二类不同的层错之间, 具有较大的不相干性。如将图 2a 的层错逐层腐蚀, 表明, 这两个套迭的哑铃状三角形层错, 原先为两个互为独立

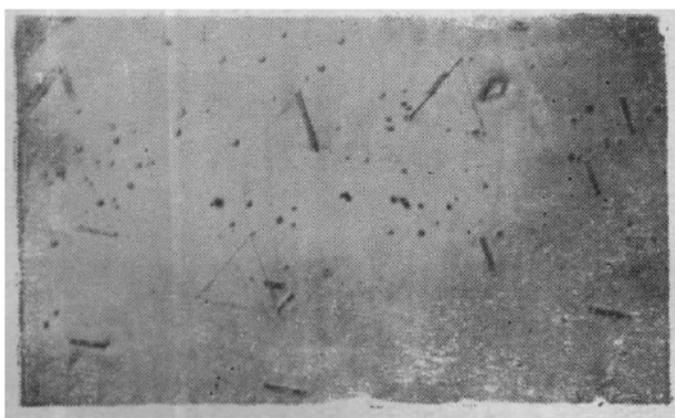


图 1 InSb (111) 晶面上的两类外延层错

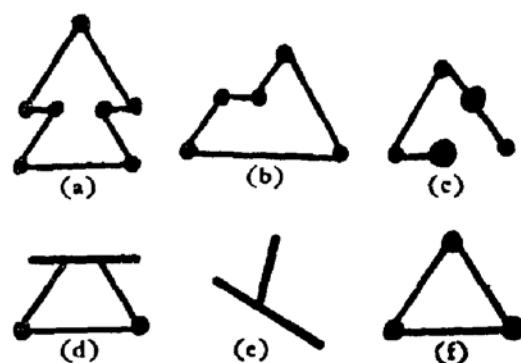


图 2 同类与异类层错间的互作用

的三角形层错,如图3所示。随着外延层的不断增厚,两个三角形层错相遇,交迭处的层错面自行消失。图4给出了图3中层错的空间结构。图中,J是两个三角形层错开始相交时的起点,DJ,EJ分别是层错面BHC与DJIF和EJIG的交线。显然,DJ//BH、EJ//CH,实验上,就表现在腐蚀过程中BD、EC线段长度始终保持恒定,直至D、E点相遇,两个三角形层错完全分离。

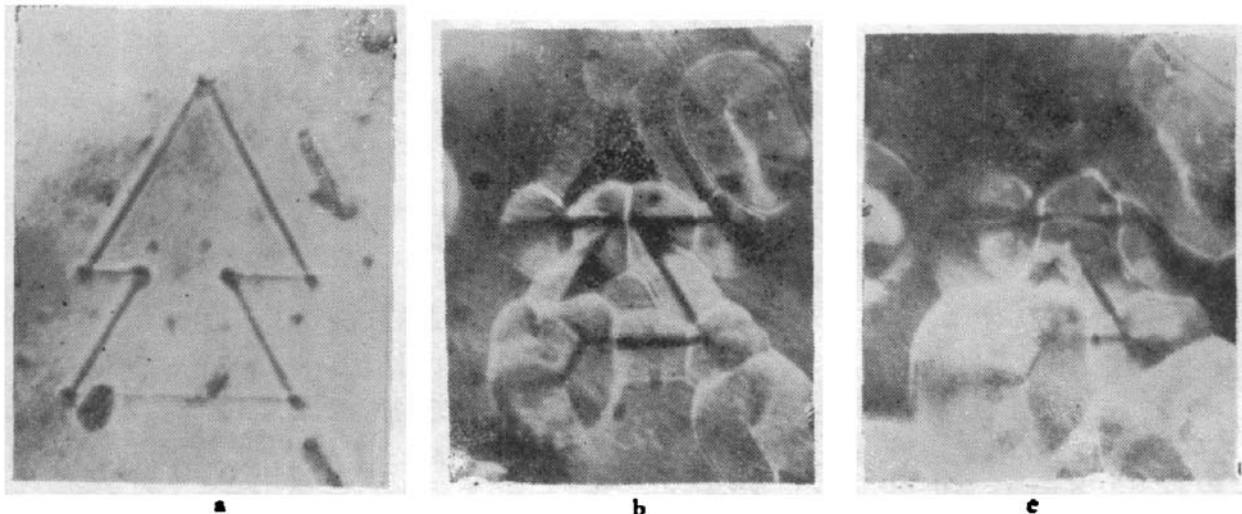


图3 哑铃状三角形层错交迭结构的逐层腐蚀

根据腐蚀图案的面貌以及层错间相互作用的差异,作者认为,哑铃状层错与杆状层错可能是属于两类性质上完全不同的层错。由腐蚀沟槽或坑的深度与宽度来看,杆状层错所引起的晶格畸变似乎要比哑铃状层错大的多。实验表明,与单根哑铃状层错两端的腐蚀坑相比,哑铃状三角形层错顶点处的腐蚀坑较小。这表明,该处的 Lomer-Cottrell 型不全位错的能量较小,如图1,图5所示。Booker 等人曾指出<sup>[1]</sup>,在 Si 外延薄层内,三角形层错一般起源于衬底表面上的非本征不全位错环。如果这一规律也适合于我们的情况,那么,可以假设,哑铃状层错为一本征型层错,周界由鲍格斯矢量为  $\frac{a}{6} \langle 211 \rangle$  的 Shockley 不全位错所包围,当两个本征型层错面相遇时,两根 Shockley 不全位错将合成为一根低能的鲍格斯矢量为  $\frac{a}{6} \langle 110 \rangle$  的梯杆不全位错,这正好与上述的实验事实相一致。当然,也可认为哑铃状层错的周界为 Frank 不全位错。然而,此时三角形顶点处的 Lomer-

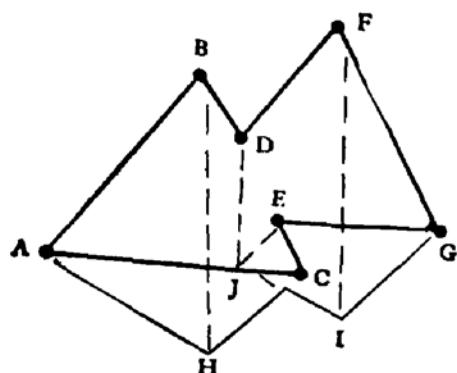


图4 图3层错的空间结构

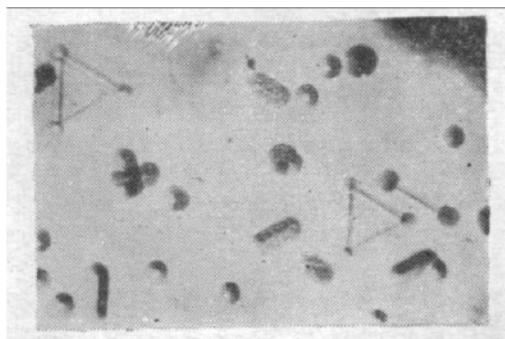


图5 两类层错腐蚀面貌

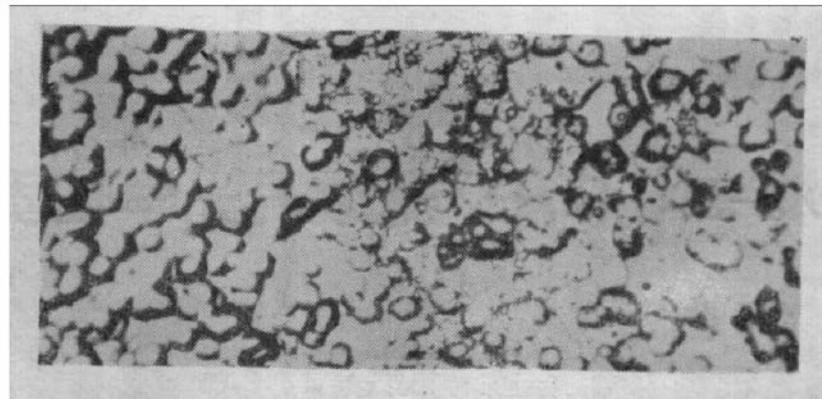


图 6 外延层倾斜面上的腐蚀金相

Cottrell 不全位错的鲍格斯矢量为  $\frac{2}{3}a\langle 110 \rangle$ , 显然大于所假设的单根哑铃状层错两端的 Frank 不全位错的鲍格斯矢量  $\frac{a}{3}\langle 111 \rangle$ , 这与实验结果相矛盾. 当然, 为确定两类层错的具体结构与属性, 还必须作进一步的实验论证与分析.

图 6 是将具有层错的外延面以  $2^\circ$  的倾角研磨和腐蚀后, 在衬底—外延层界面附近所拍摄的金相照片. a、b、c 分别表示衬底、界面与外延层的腐蚀形貌. 由图可见, 在衬底—外延层交界处, 存在许多污状物的腐蚀浅坑, 估计这是由于衬底表面的氧化物或其它污染所致. 实验表明, 采用严格的工艺条件, 可望大大地减少乃至消除外延层错.

### 参 考 文 献

- [1] G. R. Booker and R. Stickler, *Appl. Phys. Letters*, 3, 158 (1963).

## Two Kinds of Stacking Faults in InSb Liquid Phase Epitaxial Layers

Yu Zhenzhong, Ma Kejun and Jin Gang  
(Shanghai Institute of Technical Physics, Academia Sinica)

### Abstract

The experiments show that, in InSb liquid phase epitaxial layers, there exist two kinds of stacking faults, namely dumbbell- and pole-shaped faults. The feature and structure of the two faults and the interaction between them have been observed. Analysis indicates that the dumbbell-shaped faults belong to intrinsic faults, with Shockley partial dislocation around, while the pole-shaped ones probably belong to extrinsic faults. The mechanism forming the stacking faults is also discussed.